

## МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

МАНЖЕТЫ РЕЗИНОВЫЕ УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ  
ДЛЯ ПНЕВМАТИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ

Технические условия

Rubber sealing cups for pneumatic apparatus. Specifications

МКС 83.140.50  
ОКП 25 3122

Дата введения 1974-01-01

## ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности СССР  
РАЗРАБОТЧИКИ

В.Ю.Фрадков, Г.Р.Хачатрян, Б.Х.Аврущенко, Л.А.Яковлев, В.В.Михайлов,  
Б.В.Ратнер, И.А.Ланда, В.Е.Билецкий, Т.И.Абрамычева, Н.А.Сухих,  
С.В.Волошенкова, Н.А.Мишин, Т.П.Яковлева

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 26 декабря 1972 г. N 2334

3. ВЗАМЕН ГОСТ 6678-53 и МН 5580-64

4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта, приложения
<a href="#">ГОСТ 8.051-81</a>	4.1
<a href="#">ГОСТ 8.326-89</a>	4.1
<a href="#">ГОСТ 9.029-74</a>	2.1
<a href="#">ГОСТ 9.030-74</a>	2.1, 4.2
<a href="#">ГОСТ 263-75</a>	2.1
<a href="#">ГОСТ 269-66</a>	4.2
<a href="#">ГОСТ 270-75</a>	2.1
<a href="#">ГОСТ 288-72</a>	Приложение 1
<a href="#">ГОСТ 892-89</a>	Приложение 2
<a href="#">ГОСТ 1805-76</a>	Приложение 1
<a href="#">ГОСТ 2789-73</a>	2.6

<a href="#">ГОСТ 9219-88</a>	2.7
<a href="#">ГОСТ 9433-80</a>	Приложение 1
<a href="#">ГОСТ 9569-79</a>	5.2
<a href="#">ГОСТ 13808-79</a>	2.1
<a href="#">ГОСТ 15150-69</a>	Вводная часть; 2.2
<a href="#">ГОСТ 15152-69</a>	2.2, 5.1
<a href="#">ГОСТ 18573-86</a>	5.2
<a href="#">ГОСТ 20363-88</a>	Приложение 2
<a href="#">ГОСТ 20799-88</a>	Приложение 1
<a href="#">ГОСТ 21140-88</a>	5.2

5. Ограничение срока действия снято по протоколу N 3-93 Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 5-6-93)

6. ИЗДАНИЕ (октябрь 2003 г.) с Изменениями N 2, 3, 4, утвержденными в октябре 1978 г., июне 1983 г., ноябре 1989 г. (ИУС 10-78, 11-83, 2-90)

Настоящий стандарт распространяется на резиновые манжеты для уплотнения цилиндров и штоков пневматических устройств, работающих при давлении от 0,005 до 1 МПа (от 0,05 до 10 кгс/см<sup>2</sup>) со скоростью возвратно-поступательного движения до 1 м/с и температуре от минус 65 до плюс 150 °С. Манжеты в зависимости от группы резины должны изготавливаться следующих климатических исполнений по [ГОСТ 15150](#):

- из резины групп 1, 1а - У2, ХЛ3.1, Т2;
- из резины групп 2, 3 - УХЛ3.1, Т2;
- из резины группы 4 - УХЛ2, Т2.

Стандарт в части конструкции и размеров не распространяется на манжеты для тормозных устройств железнодорожного транспорта, находящиеся в эксплуатации и серийном изготовлении.

(Измененная редакция, Изм. N 2, 4).

## 1. ТИПЫ, ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ

1.1. Манжеты должны изготавливаться двух типов:

1 - для уплотнения цилиндра;

2 - для уплотнения штока.

1.2. Условия работы и материал манжет должны соответствовать табл.1.

Таблица 1

Условия работы		Давление, МПа (кгс/см <sup>2</sup> )	Скорость возвратно-поступательного движения м/с, при диаметре цилиндров (штоков), мм	Материал манжет	
Рабочая среда	Диапазон температур, °С			Группа резины	Тип каучука для изготовления резины
			св. 160		




	Но- мин.	Пред. откл.	Но- мин.	Пред. откл.		Но- мин.	Пред. откл.	Но- мин.	Пред. откл.	Но- мин.	Пред. откл.									
10	11	±0,3	7,5	±0,3	5,0	1,5	±0,3	2,5	±0,3	3,5	±0,3	3,0	1,5	1,0	1,0	0,5	0,25	0,17		
11	12		8,5		6,0	2,5		3,5										0,18		
12	13		9,5		7,0	3,5		4,5										0,20		
14	15		11,5		9,0	5,5		6,5										0,26		
16	17		13,5		11,0	7,5		8,5										0,30		
18	19		15,5		12,0					4,0		3,5	1,7	1,2				0,60		
20	21		17,5		14,0	9,5		10,5										0,70		
22	23	±0,5	19,5	±0,5	16,0	11,5		12,5	±0,5									0,80		
25	26		22,0		18,0	13,0		14,0		5,0	±0,5	4,5	2,0	1,5	1,5			1,30		
28	29		25,0		21,0	16,0		17,0										1,60		
32	33		29,0		25,0	20,0		21,0										1,80		
36	37		32,0		27,5	21,0		23,0		6,0		5,5	2,5			0,8	0,50	2,80		
40	41		36,0		31,5	25,0	±0,5	27,0										3,30		
45	46		41,0		36,5	30,0		32,0										3,60		
50	50		45,0		40,0	33,0		35,0		6,5		6,0	3,0	2,0	2,0			4,90		
56	56		51,0		46,0	39,0		41,0										6,00		
60	60		55,0		50,0	43,0		45,0										6,40		
63	63		58,0		53,0	46,0		48,0										6,70		
70	70		65,0		60,0	53,0		55,0										7,30		
71	71		66,0		61,0	54,0		56,0										8,00		
80	80		74,0		69,0	62,0		64,0										8,50		
90	90		84,0		79,0	72,0		74,0										9,40		
100	100		94,0		89,0	82,0		84,0										11,40		
110	109		103,0		97,5	90,0		92,0		7,0				2,2		1,0		12,60		

125	124	±1,0	118,0		112,5	105,0		107,0									14,90	
140	139		132,0		126,5	118,0	±1,0	121,0									18,70	
160	159		152,0		146,5	138,0		141,0									22,60	
180	179		172,0		166,5	158,0		161,0									23,20	
200	199		193,5		186,5	178,0		181,0									24,70	
220	219	±1,5	213,0	±0,7	205,0	195,0		199,0	±0,7	8,0	7,0	3,5	2,5	1,2			27,00	
250	249		243,0		235,0	225,0	±1,5	229,0									30,50	
280	279		273,0		265,0	255,0		259,0									33,70	
320	319		313,0		305,0	295,0		299,0									38,50	
360	359		353,0		345,0	335,0		339,0									43,30	
400	399		393,0		385,0	375,0		379,0									48,10	

Примечания:

1. При подсчете массы принята плотность резины 1,27 г/см<sup>3</sup>.
2. Пресс-формы для изготовления манжет на цилиндр, начиная с диаметра цилиндра 200 мм с размерами  $D_2$  192,0; 211,0; 241,0; 271,0; 311,0; 351,0 и 391,0 мм, должны быть использованы до полного износа.  
(Измененная редакция, Изм. N 2, 4).
- 1.4. Размеры манжет типа 2 должны соответствовать указанным на черт.2 и в табл.3.

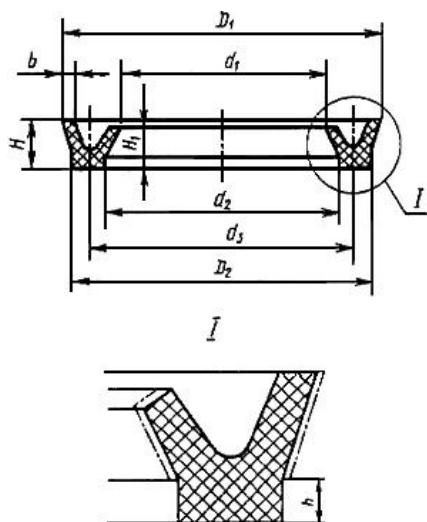

Черт.2

Таблица 3

Размеры в мм


Диаметр штока $d$	$d_1$		$d_2$		$D_1$		$D_2$		$d_3$	$H$		$H_1$ $\pm 0,2$	$H_2$ $\pm 0,15$	$h$ $\pm 0,15$	$b$ $\pm 0,15$	$r$ $\pm 0,1$	$r_1$ $\pm 0,1$	Справочная масса 1000 шт., кг	Приме- няемость
	Но- мин.	Пред. откл.	Но- мин.	Пред. откл.	Но- мин.	Пред. откл.	Но- мин.	Пред. откл.		Но- мин.	Пред. откл.								
5	4,0	$\pm 0,3$	6	$\pm 0,3$	14,0	$\pm 0,3$	12	$\pm 0,3$	9,0	4	$\pm 0,3$	3,5	1,5	1,0	1,00	0,5	0,25	0,35	
6	5,0		7		15,0		13		10,0									0,40	
8	7,0		9		17,0		15		12,0									0,60	
9	8,0		10		18,0		16		13,0									0,75	
10	9,0		12		21,0		19		15,5	5		4,5	2,0	1,5				1,00	
11	10,0		13		22,0		20		16,5									1,01	
12	11,0		14		23,0		21		17,5									1,02	
14	13,0		16		25,0		23		19,5									1,15	
16	15,0		18		29,0		27		22,5	6	$\pm 0,5$	5,5	2,5		1,50	0,8		2,10	
18	17,0		20		31,0		29		24,5									2,16	
20	19,0		22		33,5		31		26,5									2,48	
22	21,0	$\pm 0,5$	24	$\pm 0,5$	35,5	$\pm 0,5$	33	$\pm 0,5$	28,5									2,60	
25	24,0		27		38,5		36		31,5									2,90	
28	27,0		30		41,5		39		34,5									3,28	
32	31,0		34		45,5		43		38,5									3,78	
36	34,5		38		49,5		47		42,5									4,20	
40	38,5		42		53,5		51		46,5									4,80	
45	43,55		48		60,5		58		53,0									5,10	
50	48,5		53		65,5		63		58,0									6,40	
56	54,0		59		71,5		69		64,0									6,70	
60	58,0		63		75,5		73		68,0									7,50	
63	61,0		66		78,5		76		71,0	7		6,0	3,0	2,0	1,75		0,50	8,00	

70	68,0	73	85,5	83	78,0															8,92		
71	69,0	74	86,5	84	79,0																10,00	
80	78,0	83	95,5	93	88,0																10,50	
90	88,0	93	105,5	103	98,0																11,10	
100	98,0	103	115,5	113	108,0																12,20	
110	108,0	113	125,5	123	118,0																13,20	
125	123,0	128	140,5	138	133,0																14,70	
140	138,0	143	155,5	153	148,0																16,20	
160	158,0	163	175,5	173	168,0																18,20	
180	178,0	183	195,5	193	188,0																20,20	
200	198,0	203	215,5	213	208,0																22,20	

Примечание. При подсчете массы принята плотность резины 1,27 г/см<sup>3</sup>

1.3, 1.4. (Измененная редакция, Изм. N 3, 4).

1.5. Условное обозначение манжет строят по следующей структуре:

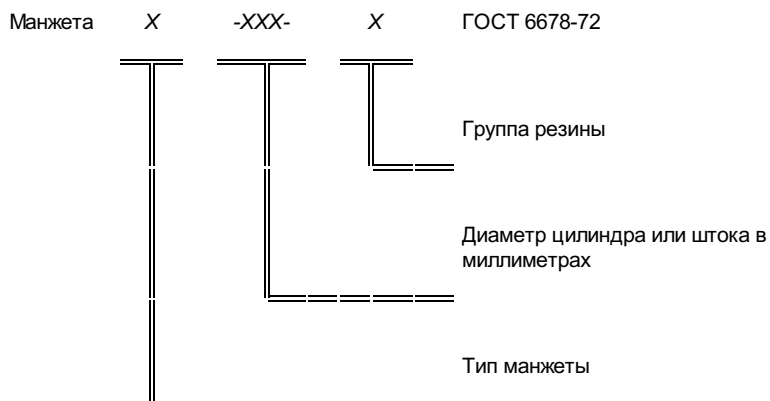

Пример условного обозначения манжеты типа I для диаметра цилиндра 25 мм из резины группы 3:

*Манжета 1-025-3 ГОСТ 6678-72*

То же, типа 2 для диаметра штока 10 мм из резины группы 1:

*Манжета 2-010-1 ГОСТ 6678-72*

## 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Манжеты должны изготавливаться из резин с физико-механическими показателями, указанными в табл.4.

Таблица 4

--	--	--	--	--





СЖР-3	-	-	От - 1 до +3	-	-			
6. Коэффициент морозостойкости по эластическому восстановлению после сжатия, не менее, при температуре:						<a href="#">ГОСТ 13808</a>		
минус 15 °С			0,2					
минус 25 °С				0,2				
минус 55 °С	0,15	0,2						
минус 65 °С					0,2			

2.2. Резины, применяемые для изготовления манжет, предназначенных для районов с тропическим климатом, должны соответствовать требованиям группы III (резины групп 1, 1а, 2, 3) и группы II (резины группы 4) по [ГОСТ 15152](#) категории размещения изделия 2 по [ГОСТ 15150](#).

2.1, 2.2. (Измененная редакция, Изм. N 4).

2.3. Изменение массы при набухании образцов, вырезанных из готовых манжет, должно соответствовать нормам для резин, указанных в табл.4. Норма по набуханию образцов, вырезанных из готовых манжет для цилиндров и штоков диаметром до 40 мм, уточняется по согласованию предприятия-изготовителя с потребителем.

2.4. (Исключен, Изм. N 4).

2.5. Поверхности манжет должны быть гладкими.

На рабочей поверхности дефекты не допускаются.

На нерабочей поверхности манжет не допускаются: пузыри, трещины, риски, выступы, углубления, отпечатки прессформ высотой более 0,2 мм и длиной более 2 мм; включения и следы от включений, недопрессовка, вмятины, раковины глубиной более 0,3 мм; выступающие и втянутые заусенцы более 1,0 мм.

Допускаются: отсутствие глянца и разнотон, следы стыковки без расслоений (для манжет из резины группы 2).

Облой в местах разъема прессформ должен быть удален. В местах удаления облоя не допускается фаска размером более 0,5 мм.

(Измененная редакция, Изм. N 2).

2.6. Качество поверхности манжеты должно быть обеспечено пресс-формой. Формующая поверхность пресс-формы должна иметь по [ГОСТ 2789](#) параметр шероховатости  $R \leq 0,32$  мкм. Разъем пресс-форм не должен приходиться на рабочие поверхности манжеты.

(Измененная редакция, Изм. N 2, 4).

2.6а. Все размеры манжет, кроме  $D_1$ ,  $d_1$ ,  $H$  и  $H_1$  обеспечиваются инструментом (пресс-формой).

(Введен дополнительно, Изм. N 4).

2.7. При условии соблюдения требований по установке и эксплуатации манжет (приложение 1) в зависимости от наибольшего значения параметра шероховатости трущихся поверхностей штока или цилиндра 95%-ный ресурс манжет должен быть не менее 115 км при  $R_a$  не более 1 мкм или не менее 175 км при  $R_a$  не более 0,32 мкм.

В конце ресурса допустимая величина падения давления воздуха в уплотняемой полости в течение 3 мин не должна быть более 0,005 МПа (0,05 кгс/см<sup>2</sup>) для манжет из всех групп резин, кроме манжет из резины группы 1а для пневматических устройств подвижного состава железных дорог; для манжет из резины группы 1а для пневматических устройств подвижного состава железных дорог допускается падение давления до 0,02 МПа (0,2 кгс/см<sup>2</sup>); для манжет из резины группы 1а для пневматических приводов электрических тяговых аппаратов подвижного состава железных дорог по [ГОСТ 9219](#) (п.6.5.2) допускается падение давления до 0,01 МПа (0,1 кгс/см<sup>2</sup>).  
(Измененная редакция, Изм. N 4).

2.8. Срок сохраняемости манжет с момента изготовления должен составлять не менее четырех лет.

### 3. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

3.1. Манжеты должны подвергаться приемосдаточным, периодическим и типовым испытаниям.

3.2. При приемосдаточных испытаниях внешнему осмотру следует подвергать 100% манжет; для проверки размеров  $D_1$ ,  $d_1$ ,  $H$  и  $H_1$  - 0,5% от партии, но не менее 5 шт.

Манжеты для тормозных устройств железнодорожного транспорта дополнительно проверяют на изменение массы при набухании на 0,1% манжет от каждой партии, но не менее 3 шт.

Результаты выборочных проверок распространяют на всю партию.

3.3. При периодических испытаниях проверка физико-механических показателей резины должна соответствовать указанной в табл.4.

Изменение массы манжет при набухании проверяют один раз в три месяца. Проверке подвергают 0,1% манжет от партии, но не менее 3 шт.

Для резины группы 3 изменение массы проверяют на одном из стандартных масел СЖР-1, СЖР-2, СЖР-3.

Морозостойкость манжет проверяют один раз в три месяца. Проверке подвергают 0,5% манжет от партии, но не менее 5 шт.

3.2, 3.3. (Измененная редакция, Изм. N 2, 4).

3.4. При типовых испытаниях профиль и исполнительные размеры манжет должны проверяться при приемке новых и отремонтированных пресс-форм в количестве не менее двух образцов с каждого гнезда пресс-формы.

(Измененная редакция, Изм. N 2).

3.5. При получении неудовлетворительных результатов испытаний хотя бы по одному показателю проводят повторные испытания по этому показателю на удвоенном количестве образцов, взятых из той же партии.

Результаты повторных испытаний являются окончательными.

Примечание. Партией считают манжеты одного типоразмера, изготовленные из одной группы резины в количестве не более 1000 шт.

### 4. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

4.1. Внешний вид манжет проверяют осмотром или сравнением с контрольным образцом, утвержденным в установленном порядке.

Размеры манжет  $D_1$ ,  $d_1$ ,  $H$  и  $H_1$  при приемосдаточных испытаниях следует контролировать универсальным или специальным измерительным инструментом, обеспечивающим заданную точность измерения, с учетом погрешности измерения по [ГОСТ 8.051](#), при этом специальный инструмент должен быть аттестован в соответствии с [ГОСТ 8.326\\*](#).

\* На территории Российской Федерации действуют [ПР 50.2.009-94](#).

Размеры профиля сечения манжет (все размеры, кроме размеров  $D_1$ ,  $d_1$  и  $D_2$ ) следует контролировать в соответствии с методом, указанным в приложении 2.

(Измененная редакция, Изм. N 2, 4)

4.2. Физико-механические показатели резин проверяют по [ГОСТ 269](#) и в соответствии с табл.4.

Изменение массы манжет при набухании проверяют по [ГОСТ 9.030](#) на образцах, вырезанных из готовых манжет, массой 1-3 г.

(Измененная редакция, Изм. N 2).

4.3. (Исключен, Изм. N 4).

## 5. МАРКИРОВКА, УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

5.1. Манжеты для диаметра цилиндра свыше 25 мм и для диаметра штока свыше 18 мм должны иметь рельефную маркировку, обеспечиваемую пресс-формой, с указанием:

- наименования или товарного знака предприятия-изготовителя;
- условного обозначения манжеты (без слова "манжета");
- года изготовления (две последние цифры), каждый последующий год должен быть обозначен точкой.

Место маркировки манжет должно соответствовать указанному на черт.1, 2.

Рельефная маркировка на манжетах для диаметра цилиндра до 25 мм включительно и для диаметра штока до 18 мм включительно должна содержать только год изготовления манжет, а остальные указанные данные приводить на ярлыке, прилагаемом к каждой партии манжет. По согласованию изготовителя с потребителем для этих манжет допускается рельефную маркировку наносить на другой нерабочей поверхности.

Манжеты из резин всех групп, предназначенные для эксплуатации в тропических условиях, должны иметь маркировку несмываемой желтой краской в виде полосы или точки по [ГОСТ 15152](#).

5.2. Готовые манжеты одного типоразмера и одной группы резины должны быть завернуты в бумагу и упакованы в ящики по [ГОСТ 21140](#) и [ГОСТ 18573](#), выложенные водонепроницаемой бумагой или парафинированной бумагой по [ГОСТ 9569](#).

Масса брутто ящика должна быть не более 50 кг.

Допускается упаковка в общую тару манжет разных партий, завернутых по отдельности в парафинированную бумагу.

Указанный вид упаковки манжет распространяется и на случаи их контейнерных перевозок.

Допускается по согласованию изготовителя с потребителем другой вид упаковки, обеспечивающий сохранность манжет при транспортировании.

(Измененная редакция, Изм. N 2).

5.3. На каждый ящик должна быть нанесена маркировка или прикреплен ярлык с указанием:

- наименования предприятия-изготовителя или его товарного знака;
- условного обозначения манжет;
- количества манжет в ящике;
- обозначения настоящего стандарта.

5.4. Каждая партия манжет должна сопровождаться документом, подтверждающим соответствие манжет требованиям настоящего стандарта и содержащим:

- наименование предприятия-изготовителя или его товарный знак;
  - условное обозначение манжет;
  - номер партии;
  - количество манжет в партии;
  - дату изготовления;
  - результаты проведенных испытаний или подтверждение о соответствии продукции требованиям настоящего стандарта;
  - обозначение настоящего стандарта;
  - подписи представителя заказчика, если изделие подлежит его приемке.
- (Измененная редакция, Изм. N 2, 4),

5.5. При транспортировании и хранении манжет не допускается их деформация.

5.6. Манжеты должны храниться в упакованном виде в закрытом помещении при температуре от 0 до 25 °С и относительной влажности воздуха 50-85% на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов.

При хранении манжеты не должны подвергаться воздействию солнечных лучей и веществ, разрушающих резину,

Допускается хранить манжеты в упакованном виде при температуре до минус 25 °С.

После хранения при отрицательной температуре перед монтажом манжеты должны быть выдержаны при температуре (20±5) °С в течение 24 ч.

## 6. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

6.1. Изготовитель должен гарантировать соответствие манжет требованиям настоящего стандарта при соблюдении потребителем условий эксплуатации и хранения, установленных стандартом.

6.2. Гарантийный срок хранения манжет из резин групп 2, 3, 4 - два года со дня приемки их службой технического контроля предприятия-изготовителя.

Гарантийный срок эксплуатации манжет из резины групп 2, 3, 4 - три года со дня ввода их в эксплуатацию.

Днем ввода манжет в эксплуатацию считают день установки их в сборочные единицы.

Гарантийный срок хранения и эксплуатации манжет из резин групп 1 и 1а - три года.


Гарантийная наработка манжет - 10 км.

(Измененная редакция, Изм. N 4).

## ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ТРЕБОВАНИЯ К УСТАНОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ МАНЖЕТ

### ПРИЛОЖЕНИЕ 1

#### 1. Примеры применения манжет приведены на черт.1

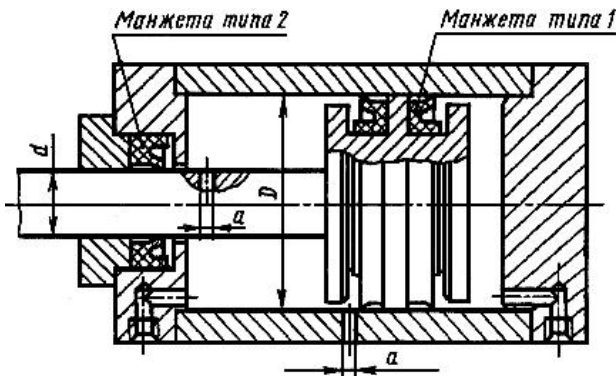


Черт.1

На рабочей поверхности цилиндра или штока, по которой перемещается манжета, допускаются поперечные отверстия  $a$  диаметром не более 1,5 мм.

#### 2. Конструкция и размеры канавок под манжеты

2.1. Конструкция и размеры канавок под манжеты типа 1 (для уплотнения цилиндра) должны соответствовать черт.2 и табл.1.

Примечание. Радиальное биение поверхности А относительно поверхности Б - не более 0,03 мм.

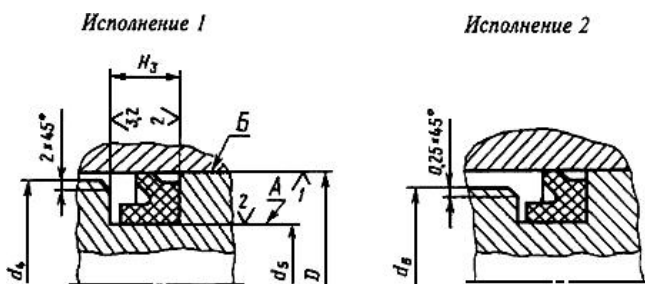

Черт.2

Таблица 1

мм


Диаметр цилиндра $D$ H11-d11	$d_5$ h11	$d_4$ h11	$d_6$ h11	$H_3$ H13
10	3,5	9,4	6,5	3,8

11	4,5	10,4	7,5	
12	5,5	11,4	8,5	
14	7,5	13,4	10,5	
16	9,5	15,4	12,5	
18		17,4		4,4
20	11,5	19,4	14,5	
22	13,5	21,4	16,5	
25	15,0	24,4	19,3	5,5
28	18,0	27,4	22,3	
32	22,0	31,3	26,3	
36	24,0	35,3	28,3	6,6
40	28,0	39,3	32,3	
45	33,0	44,3	37,3	
50	37,0	49,3	42,5	7,2
56	43,0	55,3	48,5	
60	47,0	59,3	52,5	
63	50,0	62,3	55,5	
70	57,0	69,3	62,5	
71	58,0	70,3	63,5	
80	67,0	79,3	72,5	
90	77,0	89,3	82,5	
100	87,0	99,3	92,5	
110	96,0	109,0	101,5	7,7
125	112,0	124,0	117,5	
140	126,0	139,0	131,5	
160	146,0	159,0	151,5	

180	166,0	179,0	171,5	
200	186,0	199,0	191,5	
220	204,0	218,8	209,5	8,8
250	234,0	248,8	239,5	
280	264,0	278,8	269,5	
320	304,0	318,8	309,5	
360	344,0	358,8	349,5	
400	384,0	398,8	389,5	

(Измененная редакция, Изм. N 2).

2.2. Конструкция и размеры канавок под манжеты типа 2 (для уплотнения штока) должны соответствовать черт.3 и табл.2.

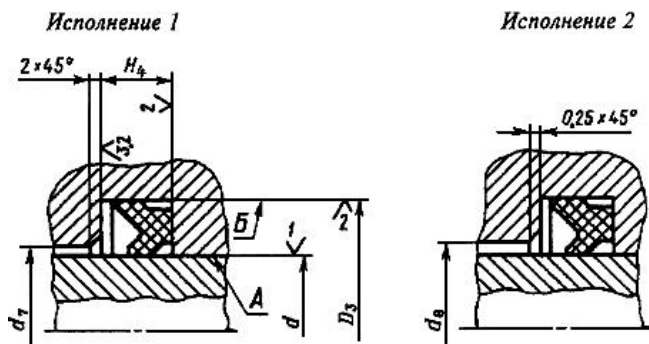

Черт.3

Таблица 2

мм

Диаметр штока $d$ Н11- $d_{11}$	$D_3$ Н12 (графа $D_3$ )	$d_7$ Н11	$d_8$ Н11	$H_4$ Н13 (графа $H_4$ )
5	13	5,4	10,0	4,4
6	14	6,4	11,0	
8	16	8,4	13,0	
9	17	9,4	14,0	5,5
10	20	10,4	17,0	

11	21	11,4	18,0	
12	22	12,4	19,0	
14	24	14,4	21,0	
16	28	16,4	23,7	6,6
18	30	18,4	25,7	
20	32	20,4	27,7	
22	34	22,4	29,7	
25	37	25,4	32,7	
28	40	28,4	35,7	
32	44	32,4	39,0	
36	48	36,4	43,0	
40	52	40,4	47,0	
45	59	45,8	54,0	
50	64	50,8	59,0	
56	70	56,8	65,0	
60	74	60,8	69,0	
63	77	63,8	72,0	
70	84	70,8	79,0	
71	85	71,8	81,0	
80	94	80,8	89,0	
90	104	90,8	99,0	
100	114	100,8	109,0	
110	124	110,8	119,0	
125	139	125,8	134,0	
140	154	140,8	149,0	
160	174	160,8	169,0	

180	194	180,8	189,0
200	214	200,8	209,0

(Измененная редакция, Изм. N 2).

### 3. Канавки под манжеты

3.1. Для манжет типов 1 и 2 при диаметрах цилиндров и штоков до 20 мм поршни и корпуса должны быть разъемными, а свыше 20 мм могут быть как разъемными, так и неразъемными.

3.2. Для манжет типов 1 и 2 рекомендуются канавки полного профиля исполнения 1. Канавки с низким буртом исполнения 2 допускаются для манжет на цилиндр и шток размером до 125 мм.


Для остальных манжет допускается применять канавки исполнения 2 только в машинах и узлах, находящихся в эксплуатации и серийном производстве.

(Измененная редакция, Изм. N 3).

3.3. Манжеты типа 1 для диаметров цилиндра от 22 до 50 мм при неразъемном поршне рекомендуется устанавливать:

- в канавки исполнения 1 - с помощью конусной оправки согласно черт.4 и табл.3;
- в канавки исполнения 2 - без применения оправки.

Во всех остальных случаях манжеты типов 1 и 2 устанавливаются без специальных приспособлений.

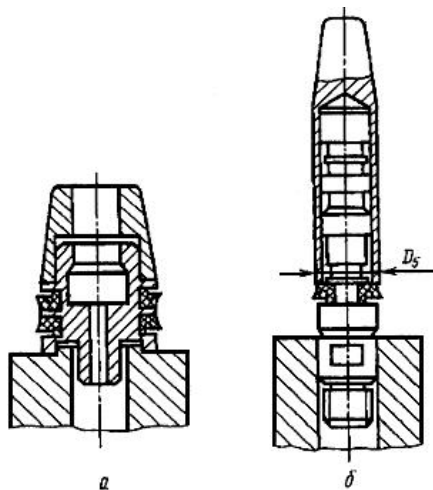

Черт.4

Таблица 3

мм

Уплотняемый диаметр цилиндра	22	25	32	36	40	45
Внутренний диаметр манжеты $d_2$	12,5	14	21	23	27	32
Наибольший допустимый диаметр оправки $D_5$	25	28	38	40	48	57


(Измененная редакция, Изм. N 4).




3.4. Канавки с размерами  $D$  (пред. откл.  $d_{11}$ ), равными  $d_4$  (черт.2);  $d$  (пред. откл.  $H_{11}$ ), равными  $d_7$  (черт.3) допускается изготавливать для машин и узлов, находящихся в эксплуатации и серийном производстве.

(Введен дополнительно, Изм. N 2).

4. Для удобства монтажа поршней рекомендуется изготавливать заходные конусы в оправках (черт.5) или непосредственно в цилиндрах (черт.6).

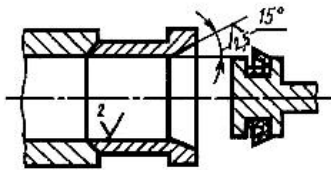

Черт.5

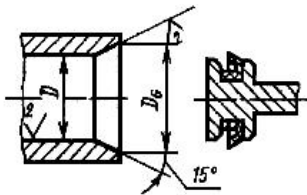

Черт.6

Диаметр фаски определяют по формуле

$$D_6 > (D_7 + n),$$


где  $D_7$  - наружный диаметр манжеты типа 1 в сборе;  
 $n$  - выбирают по табл.4.

Таблица 4

мм

$D$	$n$
От 10 до 80	3,0
Св. 80 " 125	5,0
" 125 " 200	6,0
" 200	7,0

5. Для удобства монтажа штоков рекомендуется изготавливать на них заходные конуса (черт.7).

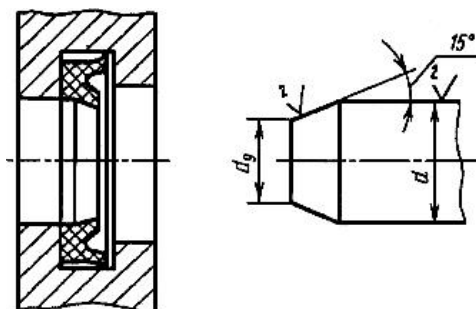

Черт.7

Диаметр фаски определяют по формуле

$$d_g < (d_{10} - r_1),$$

где  $d_{10}$  - внутренний диаметр манжеты типа 2 в сборе;

$r_1$  - выбирают по табл.5.

Таблица 5

мм

$d$	$r_1$
От 5 до 28	1,5
Св. 28 " 50	2,0
50	2,5


6. Манжеты и уплотняемые поверхности деталей должны быть смазаны:

- в пневматических цилиндрах подачи распыленного масла (индустриальное 20 по [ГОСТ 20799](#)) в сжатом воздухе;

- для манжет из резины групп 1 и 1а смазкой ЖТ-72, из резины группы 4 смазкой ЖТ-72 или ЦИАТИМ-221 по [ГОСТ 9433](#).

(Измененная редакция, Изм. N 4).

7. При перемещении поршня или штока на длину более 15 мм и при использовании смазок на нефтяной основе рекомендуется применять смазочное кольцо из тонкошерстного войлока по [ГОСТ 288](#), пропитанного маслом МВП по [ГОСТ 1805](#) или смазкой ЖТ-72 (черт.8). Допускается установка войлочного кольца 2 перед манжетой.

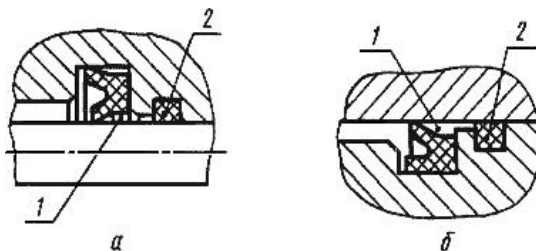

1 - место закладки смазки; 2 - войлочное кольцо.

Черт.8

## ПРИЛОЖЕНИЕ 2 (обязательное). МЕТОД КОНТРОЛЯ РАЗМЕРОВ СЕЧЕНИЯ МАНЖЕТ

### ПРИЛОЖЕНИЕ 2 Обязательное

Сущность метода заключается в сравнении увеличенного среза сечения манжеты (профиля манжеты) с чертежом сечения манжеты (шаблоном манжеты), выполненным в соответствующем масштабе.

Масштабы увеличения среза сечения манжеты и чертежа сечения манжеты (шаблона манжеты) устанавливают 1:20.

## 2. Подготовка профиля манжеты


2.1. Профиль манжеты следует вычерчивать по тени среза сечения манжеты, увеличенного на светопроекторе.

2.2. Профиль манжеты вычерчивают от руки на бумажной натуральной кальке по [ГОСТ 892](#) или на прозрачной чертежной бумаге по [ГОСТ 20363](#) карандашом сплошной линией толщиной не более 0,4 мм. Допускаемое отклонение линий профиля от истинного значения увеличенного сечения манжеты не должно быть более  $\pm 0,5$  мм.


## 3. Построение чертежа сечения манжеты (шаблона манжеты)

3.1. Шаблон манжеты должен быть выполнен тушью в соответствующем масштабе сплошными линиями толщиной не более 0,3 мм на бумажной натуральной кальке по [ГОСТ 892](#). Допустимое отклонение линии шаблона от истинного значения размеров увеличенного сечения манжеты не должно быть более  $\pm 0,5$  мм.

3.2. Шаблон манжет типов 1 и 2 должен быть выполнен в соответствии с черт.1 и 2 и состоять из трех сечений, совмещенных по оси симметрии, выполненных с максимальными, номинальными и минимальными размерами.

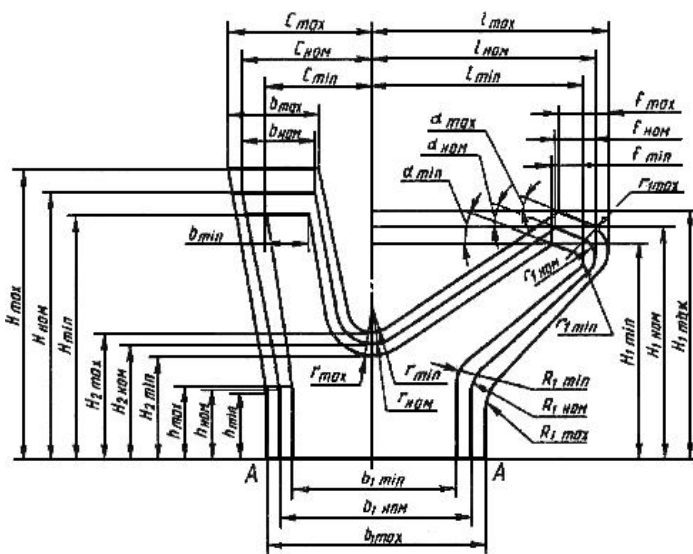

Черт.1

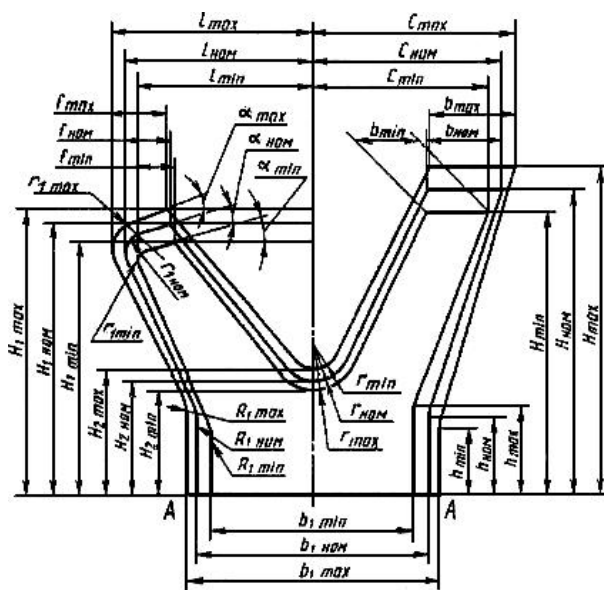

Черт.2

3.3. Шаблон манжеты типа 1 необходимо выполнять в следующем порядке.

3.3.1. Провести вертикальную ось симметрии сечения манжеты и линию основания - AA.

3.3.2. Отложить от линии AA максимальные, номинальные и минимальные высоты манжет  $H$  и  $H_1$  ( $H_{\max}$ ,  $H_{\text{ном}}$ ,  $H_{\min}$ ,  $H_{1\max}$ ,  $H_{1\text{ном}}$ ,  $H_{1\min}$ ) и провести через них линии, параллельные линии AA.

Аналогично отложить высоты тела манжеты -  $H_{2\max}$ ,

$H_{2\text{ном}}$ ,  $H_{2\min}$ .

3.3.3. Отложить симметрично относительно вертикальной оси на линии AA максимальную, номинальную и минимальную ширину тела манжеты

$$b_{1\max} = \frac{D_{2\max} \cdot d_{2\min}}{2}, b_{1\text{ном}} = \frac{D_2 \cdot d_2}{2},$$

$$b_{1\min} = \frac{D_{2\min} \cdot d_{2\max}}{2}$$

и провести через них отрезки, параллельные вертикальной оси, соответствующие  $h_{\min}$ ,  $h_{\text{ном}}$ ,  $h_{\max}$  с правой и  $h_{\max}$ ,  $h_{\text{ном}}$ ,  $h_{\min}$  с левой стороны от оси манжет соответств

енно.

3.3.4. Отложить размеры

на высоте  $H_{\max}$   $C_{\max} = \frac{d_3 - d_{1\min}}{2}$ ,

на высоте  $H_{\text{ном}}$   $C_{\text{ном}} = \frac{d_3 - d_1}{2}$

и

на высоте  $H_{\min}$   $C_{\min} = \frac{d_3 - d_{1\max}}{2}$

слева от оси манжеты.

3.3.5. Соединить конечные точки отрезков  $C_{\max}$ ,  $C_{\text{ном}}$ ,  $C_{\min}$  с конечными точками  $h_{\max}$ ,  $h_{\text{ном}}$ ,  $h_{\min}$  соответственно слева от оси манжеты.

3.3.6. Провести дуги радиусов с центрами на оси манжеты.

$r_{\min}$  на высоте  $H_{2\max}$

$r_{\text{ном}}$  на высоте  $H_{2\text{ном}}$

$r_{\max}$  на высоте  $H_{2\min}$

3.3.7. Отложить отрезки  $b_{\max}$ ,  $b_{\text{ном}}$ ,  $b_{\min}$  вправо от размеров  $C_{\max}$ ,  $C_{\text{ном}}$ ,  $C_{\min}$  соответственно.

3.3.8. Провести касательные от крайних правых точек  $b_{\max}$ ,  $b_{\text{ном}}$ ,  $b_{\min}$  к  $r_{\min}$ ,  $r_{\text{ном}}$ ,  $r_{\max}$  соответственно.

3.3.9. Отложить размеры

$$l_{\max} = \frac{D_{1\max} - d_3}{2}, l_{\text{ном}} = \frac{D_{1\text{ном}} - d_3}{2},$$

$$l_{\min} = \frac{D_{1\min} - d_3}{2}$$

на высотах  $H_{1\max}$ ,  $H_{1\text{ном}}$  и  $H_{1\min}$  соответственно с правой стороны от оси манжеты.

3.3.10. Отложить от конечных точек отрезков  $l$  размеры  $f$  влево к оси манжеты:

14 мм от  $l_{\max}$ ,

12 мм от  $l_{\text{ном}}$ ,

10 мм от  $l_{\min}$ .

3.3.11. От крайних левых точек размеров  $f$  провести фаски до пересечения с соответствующими размерными линиями параллельными оси манжеты под углами:

18° от  $f_{\max}$ ,

15° от  $f_{\text{ном}}$ ,

12° от  $f_{\min}$ .

3.3.12. От конечных левых точек размеров  $f$  провести касательные к дугам радиусов

от  $f_{\max}$  к  $r_{\min}$ ,

от  $f_{\text{ном}}$  к  $r_{\text{ном}}$ ,

от  $f_{\min}$  к  $r_{\max}$

3.3.13. Провести дуги радиусов  $r_1$  скруглений:

$r_{1\max}$  через  $f_{\max}$ ,

$r_{1\text{ном}}$  через  $f_{\text{ном}}$ ,

$r_{1\min}$  через  $f_{\min}$ ,

касательные к линиям параллельным оси манжеты, проходящим через конечные правые точки размеров  $f$  и провести через точки касания линии до пересечения с конечными точками  $h_{\min}$ ,  $h_{\text{ном}}$ ,  $h_{\max}$  соответственно с правой стороны манжет.

жеты.

3.3.14. Провести радиусы скруглений  $R_{1\min}$  на минимальном,  $R_{1\max}$  на максимальном и  $R_{1\text{ном}}$  на номинальном шаблонах манжеты.

3.3.15. Манжеты типа 1 проверяют по шаблонам на черт.1. Профили манжет проверяют путем наложения профилей манжет на чертежи шаблонов манжет.

Наложение профилей манжет следует производить так, чтобы линии оснований манжет совпали с линиями АА чертежей шаблонов манжет.

3.4. Шаблоны манжет типа 2 необходимо выполнять в следующем порядке:

пп.3.4.1-3.4.3 - аналогично пп.3.3.1-3.3.3.

3.4.4. Отложить размеры

$$C_{\max} = \frac{D_{1\max} - d_3}{2} \text{ на высоте } H_{\max},$$

$$C_{\text{ном}} = \frac{D_{1\text{ном}} - d_3}{2} \text{ на высоте } H_{\text{ном}},$$

$$C_{\min} = \frac{D_{1\min} - d_3}{2} \text{ на высоте } H_{\min}$$

справа от оси манжет.

3.4.5. Соединить конечные точки отрезков  $C_{\max}$ ,  $C_{\text{ном}}$ ,  $C_{\min}$  с конечными точками  $h_{\min}$ ,  $h_{\text{ном}}$ ,  $h_{\max}$  соответственно справа от оси манжеты.

3.4.6. Аналогично п.3.3.6.

3.4.7. Отложить  $b_{\max}$ ,  $b_{\text{ном}}$ ,  $b_{\min}$  влево от размеров  $C_{\max}$ ,  $C_{\text{ном}}$ ,  $C_{\min}$  соответственно.

3.4.8. Провести касательные от крайних левых точек  $b_{\max}$ ,  $b_{\text{ном}}$ ,  $b_{\min}$  к дугам радиусов  $r_{\min}$ ,  $r_{\text{ном}}$ ,  $r_{\max}$  соответственно.

3.4.9. Отложить размеры

$$l_{\max} = \frac{d_3 - d_{1\min}}{2}, \quad l_{\text{ном}} = \frac{d_3 - d_{1\text{ном}}}{2},$$

$$l_{\min} = \frac{d_3 - d_{1\max}}{2}$$

на высотах  $H_{1\max}$ ,  $H_{1\text{ном}}$ ,  $H_{1\min}$  соответственно с левой стороны от оси манжеты.

3.4.10. От крайних правых точек размеров  $f$  провести фаски под углами:

18° от  $f_{\max}$ ,

15° от  $f_{\text{ном}}$ ,

12° от  $f_{\min}$

до пересечения с соответствующими размерными линиями параллельными оси манжеты.

3.4.11. От конечных правых точек размеров  $f$  провести касательные к дугам радиусов:

от  $f_{\max}$  к  $r_{\min}$ ,

от  $f_{\text{ном}}$  к  $r_{\text{ном}}$ ,

от  $f_{\min}$  к  $r_{\max}$

3.4.12. Провести дуги радиусов скруглений  $r_1$ :

$r_{1\max}$  через  $f_{\max}$ ,

$r_{1\text{ном}}$  через  $f_{\text{ном}}$ ,

$r_{1\min}$  через  $f_{\min}$ ,

касательные к линиям параллельным оси манжеты, проходящим через конечные левые точки размеров  $f$ , и провести через точки касания линии до пересечения с конечными точками  $h_{\min}$ ,  $h_{\text{ном}}$ ,  $h_{\max}$  соответственно с левой стороны манжеты.

жеты.

3.4.13. Провести радиусы скруглений  $R_{1\min}$  на минимальном,  $R_{1\max}$  на максимальном и  $R_{1\text{ном}}$  на номинальном шаблонах манжеты.

3.4.14. Манжеты типа 2 проверяют по шаблону черт.2. Профили манжет типов 1 и 2 должны находиться между максимальными и минимальными сечениями шаблона манжеты.

## ПРИЛОЖЕНИЕ 3 (справочное). Марки резины и каучука для изготовления манжет

ПРИЛОЖЕНИЕ 3  
Справочное

Группа резины	Марка	
	каучука	резины
1	СКН-18 или СКН-18С, СКН-26 или СКН-26С	7-6659
1а	СКН-18 или СКН-18С	7-7130
2	СКФ-26	ИРП-1287
3	СКН-40 или СКН-40С, или СКН-40СМ, или СКН-40АСМ, или СКН-40АС	7-3825
4	СКМС-10 или СКМС-10К	ИРП-1329

ПРИЛОЖЕНИЯ 2, 3. (Введены дополнительно, Изм. N 4).

Текст документа сверен по:

официальное издание

М.: ИПК Издательство стандартов, 2003